

LASER SHOT LBP-1120

Руководство по началу работы

Поздравляем вас с покупкой лазерного принтера LASER SHOT LBP-1120 фирмы Canon.
Настоящее руководство посвящено первоначальной подготовке к работе с принтером.

Содержание

Шаг 1	Распаковка и установка принтера	2
	Проверка комплектности упаковки	2
Шаг 2	Установка картриджа EP-22	3
Шаг 3	Подключение принтера к электросети	5
Шаг 4	Подключение принтера к компьютеру	5
Шаг 5	Установка подставок для бумаги	
	и загрузка листов бумаги	6
	Установка подставок для бумаги	6
	Выбор направления вывода бумаги	6
	Загрузка бумаги	7
Шаг 6	Установка приложений	8
	Установка CAPT (Plug & Play)	8
Приложение		15
	Использование Canon LASER SHOT LBP-1120	
	CD-ROM	15

Руководства к принтеру

**Руководство по началу работы
(Настоящее руководство)**



Руководство пользователя



Руководство, посвященное операциям печати, регулярному техобслуживанию и устранению неисправностей принтера.

 Этой пиктограммой отмечены PDF-руководства, содержащиеся в CD-ROM, прилагаемом к комплекту принтера.

(Перед использованием CD-ROM Смотрите раздел "Использование Canon LASER SHOT LBP-1120 CD-ROM" на стр.15 настоящего руководства.)

Введение

Пиктограммы

В настоящем руководстве используются нижеприведенные пиктограммы, которыми отмечены пояснения процедур, ограничения, предупредительные указания и инструкции, подлежащие соблюдению для обеспечения безопасности работы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Этой пиктограммой отмечены предупреждения по операциям, неправильное выполнение которых может привести к получению травмы или повреждению оборудования. Всегда надо обращать внимание на эти предупреждения для обеспечения безопасности работы с принтером.

🔑 ВАЖНО

Этой пиктограммой отмечены требования и ограничения по операциям. Следует прочитать эти пункты внимательно для того, чтобы принтер работал правильно без повреждения.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ

Этой пиктограммой отмечена дополнительная информация об операциях и процедурах. Убедительно рекомендуется прочитать эти примечания.

Авторское право 2002 by Canon Inc. Все права защищены.

Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись, а также системы хранения или поиска информации, если на то нет письменного разрешения фирмы Canon Inc.

Примечание

Фирма Canon не дает никаких гарантий относительно настоящего руководства. Она не несет ответственности за ошибки и косвенный ущерб, возникшие в результате использования информации, содержащейся в настоящем руководстве.

Торговые марки


- LBP, Canon, LASER SHOT и логотип Canon являются торговыми марками фирмы Canon Inc.
- Microsoft® Windows®, логотип Windows и MS-DOS являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками фирмы Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Другие названия продукции или фирм, указанные в настоящем руководстве, могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Место установки


Требования к месту установки принтера

- Требования к электросети
Технические данные электросети должны соответствовать следующим требованиям:
100 - 127 В ($\pm 10\%$), 50/60 Гц (± 2 Гц)
220 - 240 В ($\pm 10\%$), 50/60 Гц (± 1 Гц)
- Потребляемая мощность принтера является не более 736 Вт для модели на 100 - 127 В (634 Вт для модели на 220 - 240 В). Установите принтер в месте, где имеется сетевая розетка, обеспечивающая достаточную мощность.
- Условия окружающей среды при работе принтера
Температура: 10 - 32,5°C
Относительная влажность 20 - 80%, без выделения влаги
- Ниже приведены размеры принтера. Выберите место, имеющие достаточное пространство с учетом нижеуказанных установочных размеров.

Габаритные размеры

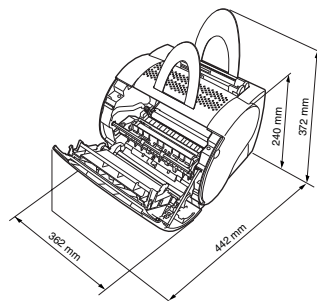

Установочные размеры

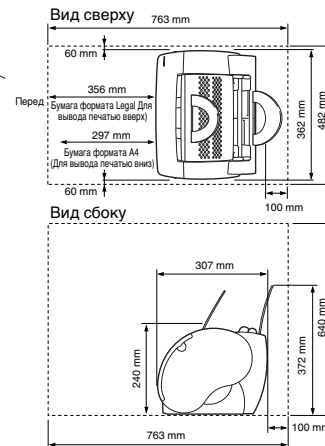

ВАЖНО

При резком повышении температуры окружающей среды или переноске принтера из холодного сухого места в душное влага выделяется внутри принтера, что может привести к неисправности вывода бумаги или ухудшению качества печати, и даже к ошибке принтера. Во избежание этого следует оставлять принтер в течение более 1 ч перед его использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании ультразвукового увлажнителя

Если вы используете верхнюю или колодезную воду для ультразвукового увлажнителя, посторонние частицы, содержащиеся в воде, сбрасываются в воздух и попадают в принтер, что может привести к ухудшению качества печати. При работе увлажнителя следует использовать дистиллированную воду.

Требования к системе

Перед установкой программного обеспечения печати (CAPT) надо убедиться, что ваш компьютер имеет, по крайней мере, следующую конфигурацию:

- ПК Pentium, оснащенный Windows 98/Me или Windows 2000/XP. Процессор Pentium 150 МГц или выше для Windows 98/Me, Pentium 233 МГц или выше для Windows 2000/XP. Рекомендуется Pentium 600 МГц или выше.
- ЗУПВ 32 Мбайт для Windows 98/Me (48 Мбайт для Windows 2000, 64 Мбайт для Windows XP) и 15 Мбайт свободного пространства на диске для Windows 98/Me (10 Мбайт для Windows 2000/XP). Рекомендуется ЗУПВ 64 Мбайт для Windows 98/Me (128 Мбайт для Windows 2000, 256 Мбайт для Windows XP).
- Монитор с разрешением 640 x 480, отображающий не менее 16 цветов.
- Стандартный порт USB и дисковод CD-ROM.
- Звуковая карта (если вы хотите слушать звуковые сообщения).




Распаковка и установка принтера

Проверка комплектности упаковки

Перед приступлением к установке принтера убедитесь, что в комплекте поставлены нижепоказанные детали. В случае отсутствия или повреждения какой-либо детали обратитесь в магазин, где вы купили принтер.


Переноска принтера

При переноске принтера обязательно надо держать его надежно в обеих руках.

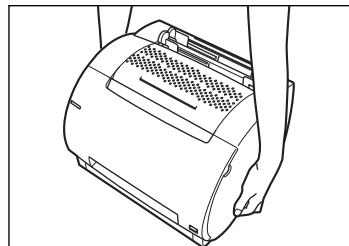


ВНИМАНИЕ

Нельзя переносить принтер, держа за лицевую крышку или лоток вывода печатью вверх, а также с лицевой и тыловой сторон. Это может привести к повреждению принтера или получению травмы в случае падения.

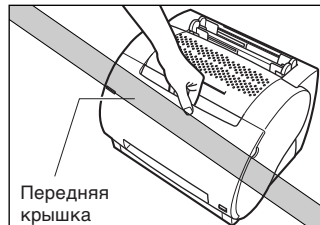


Комплектация упаковки

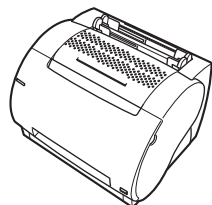

☐ Принтер LBP-1120



- ☐ CD-ROM
[Пользовательское программное обеспечение для LBP-1120]
• Приложения CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
• Драйвер USB
• Руководство по началу работы
• Руководство пользователя



- ☐ Шнур питания
(на примере модели 120 Вт)




☐ Картридж EP-22



☐ Входная подставка для бумаги



☐ Выходная подставка для бумаги



- ☒ Руководство по подготовке к работе
(Настоящее руководство)



ПРИМЕЧАНИЕ


К комплекту не прилагается соединительный кабель. Вы должны приобрести его отдельно для подключения принтера к вашему компьютеру.



Установка картриджа EP-22

Подробную информацию об обращении с картриджем смотрите в *Руководстве пользователя*.


- 1** Извлеките картридж из защитного пакета.

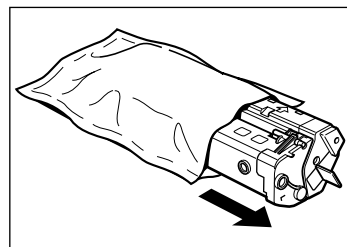



ВАЖНО

Следует сохранять защитный пакет на случай необходимости повторной упаковки и транспортировки картриджа в будущем.

- 2** Слегка покачивая картридж с боку на бок 5-6 раз, распределите тонер равномерно внутри картриджа.

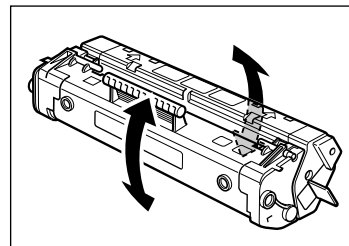


- 3** Кладите картридж на устойчивую поверхность. Отогните язычок, установленный на торце картриджа, назад и поворачивайте его назад и вперед до тех пор, пока он не будет оторван. Затем вытащите уплотнительную ленту в направлении, указанном стрелкой на нижеприведенном рисунке.

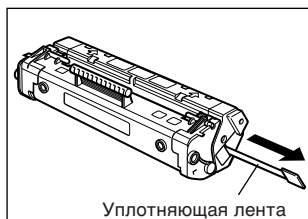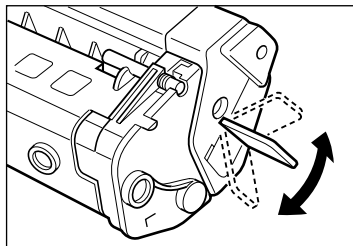

Уплотняющая лента

Вытянуть в этом направлении

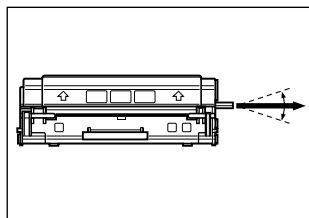


Вытянуть под этим углом


⚠ ВНИМАНИЕ

В случае попадания тонера на руки или одежду следует смыть его в холодной воде незамедлительно. Применение теплой воды приводит к прилипанию тонера к рукам и одежде. Прилипший тонер трудно удалить.


- 4** Откройте переднюю крышку.

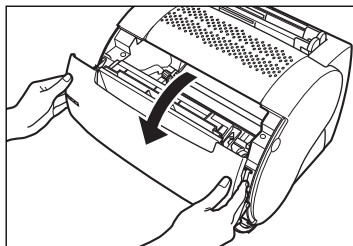

- 5** Вставьте картридж в принтер по направляющим. Убедитесь, что он вставлен полностью в принтер.

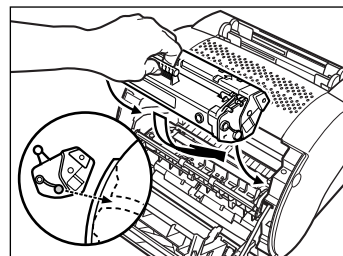

- 6** Закройте переднюю крышку.

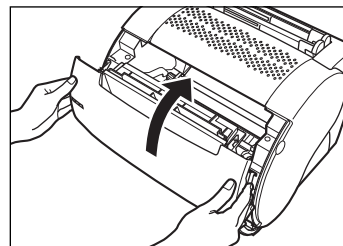




Подключение принтера к электросети

⚠ ВНИМАНИЕ


Перед вставкой штепселя в сетевой розетке следует проверить, что напряжение сети перем.тока соответствует номинальным данным, указанным на принтере.

- 1** Подсоедините шнур питания к гнезду питания на принтере.

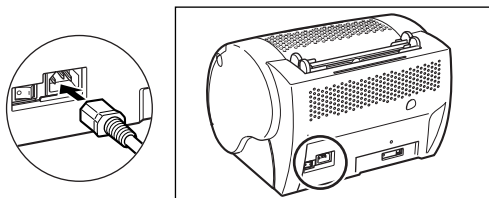

- 2** Подсоедините шнур другим концом к сети перем.тока.

- 3** Включите питание принтера, нажав выключатель питания стороной с отметкой "I". (Для выключения питания нажмите его стороной с отметкой "O".)

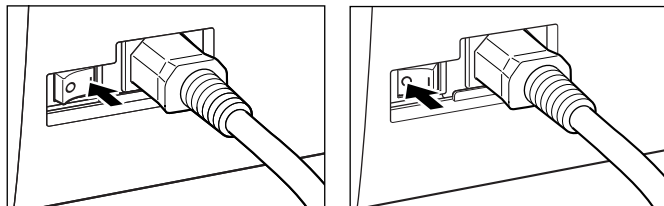

🔧 ПРИМЕЧАНИЕ

В случае, если питание не включится даже при принтере, подключенном к сети, выполните следующее:

- Закройте переднюю крышку, если она открыта;
- Убедитесь, что картридж EP-22 установлен;
- Если картридж уже установлен, то снимите и установите его еще раз;
- Для сброса принтера выключите выключатель питания и отсоедините шнур питания от сети. Оставьте принтер более чем на 2 сек, а затем подключите его к электросети еще раз.



Подключение принтера к компьютеру

🔧 ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается подсоединять/отсоединять USB-кабель в случаях, когда:

- устанавливается драйвер принтера;
- запускается Windows после включения компьютера;
- на принтере осуществляется печать.


Разрешается подсоединять/отсоединять USB-кабель даже при включенном компьютере или принтере. Однако, если подсоедините/отсоедините его в вышеперечисленных случаях, то компьютер и принтер могут не функционировать правильно.

- Повторное подсоединение/отсоединение USB-кабеля следует осуществить, по крайней мере, через 5 сек после отсоединения/подсоединения. При включенном компьютере или принтере обязательно надо подсоединить/отсоединить USB-кабель позднее, чем через 5 сек после отсоединения/подсоединения. В противном случае принтер может не функционировать правильно.

⚠ ВНИМАНИЕ

Нельзя соприкасаться с металлической поверхностью штекера USB-кабеля во время его подсоединения/отсоединения. В противном случае может возникнуть поражение электрическим током.

- 1** Подсоедините USB-кабель штекером квадратного сечения в порт USB, предусмотренный на задней поверхности принтера.

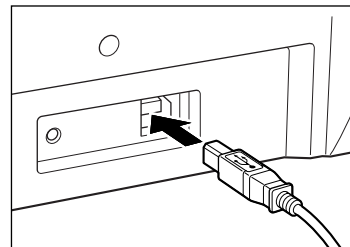

2 Подсоедините USB-кабель штекером плоского сечения к компьютеру.



ПРИМЕЧАНИЕ

В момент подсоединения USB-кабеля к вашему компьютеру при включенном принтере может появляться диалоговое окно для установки драйвера USB. Подробную информацию см. в разделе "Установка CAPT (Plug & Play)" на стр. 8.


3 Включите питание принтера, нажав выключатель питания стороной с "I".



Установка подставок для бумаги и загрузка листов бумаги

Установка подставок для бумаги

Вставьте подставки прочно в щели, предусмотренные с лицевой и тыловой сторон принтера. В щелях выполнены направляющие для позволения установить подставки в заданных щелях правильно.

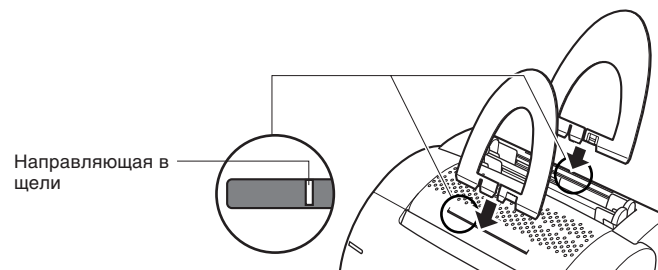


ВАЖНО

Подставки должны быть наклонены в заднюю сторону незначительно. Они не должны быть установлены наклоном вперед, а также не должны быть установлены в щели с несоответствующими размерами.

Выбор направления вывода бумаги

Выбирайте вывод печатью вверх для обычной бумаги формата Legal, пленки и наклеек, а также конвертов и открыток. Бумага выводится печатью вверх из щели вывода печатью вверх. Для обычной бумаги вы можете выбирать вывод печатью как вверх, так и вниз. (Бумага выводится печатью вниз из щели вывода печатью вниз.)

При помощи переключателя направления вывода бумаги выберите направление вывода бумаги печатью вверх или вниз.

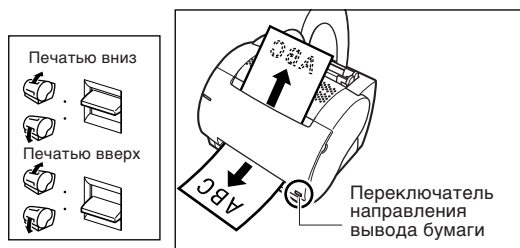


Загрузка бумаги

В верхней части принтера установлены два лотка подачи бумаги: универсальный лоток и лоток ручной подачи. В универсальный лоток можно загрузить примерно 125 листов обычной бумаги плотностью 64 г/м². Лоток ручной подачи позволяет вам загружать по одному листу вручную. Подробную информацию об используемых видах бумаги см. в *Руководстве пользователя*.

Универсальный лоток

Щель ручной подачи

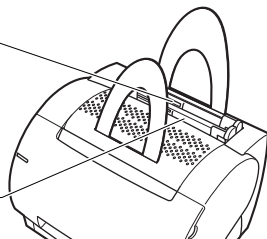

ВАЖНО

При использовании фирменных печатных бланков или листов с печатным логотипом следует загружать их в лоток печатью в переднюю сторону и верхом вниз.


ПРИМЕЧАНИЕ

О печатании на конвертах и открытках см. *Руководство пользователя*.


Загрузка бумаги в универсальный лоток

На универсальный лоток можно загрузить примерно до 125 листов бумаги плотностью 64 г/м² для высокообъемной печати. Вы можете загружать в него листы форматов Letter, Legal, A4, Executive и B5. Можно загружать также бумагу с высокой плотностью, пленку, наклейки, открытки и конверты. Загрузите стопку листов бумаги в универсальный лоток, выполнив нижеуказанные операции.

- 1 Разверните стопку листов веером, и затем выровняйте листы, слегка ударяя их нижним краем о плоскую поверхность.

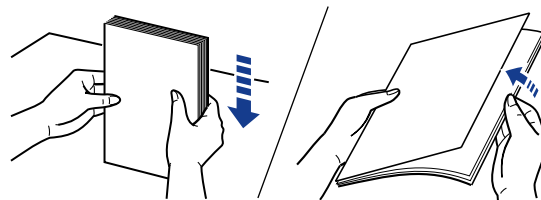


- 2 Загрузите стопку в универсальный лоток.

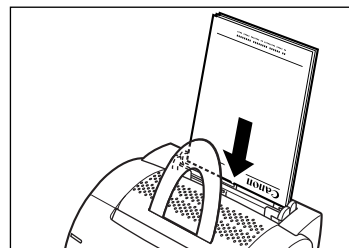

- 3 Отрегулируйте направляющие бумаги согласно формату загруженной бумаги.

Регулировку направляющих бумаги обязательно надо осуществить с целью, чтобы они прилегли плотно к стопке бумаги.

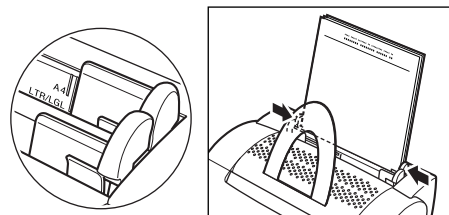


Ручная загрузка бумаги


Вы можете использовать лоток ручной подачи при желании печатать листы с форматом, иным чем у листов, загруженных в универсальный лоток, а также пленку, наклейки и открытки.

Лоток ручной подачи позволяет вам подавать по одному листу вручную. Автоподача из универсального лотка всегда уступает приоритет ручной подаче.

- 1** Загрузите листы бумаги в лоток ручной подачи, причем по одному листу одновременно.

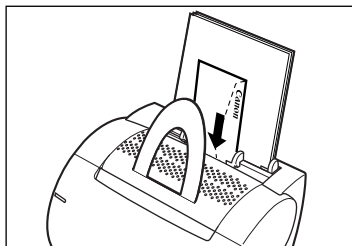

- 2** Отрегулируйте направляющие бумаги согласно формату загруженного листа.

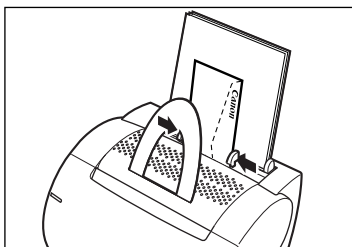

Установка программного обеспечения

- Для Windows98/Me смотрите ниже.
- Для Windows 2000 смотрите стр. 10.
- Для Windows XP смотрите стр. 12.

Установка CAPT (Plug & Play)

Для Windows 98/Me


Изображение на экране монитора приведено ниже на примере Windows 98.




ВАЖНО

Перед установкой программного обеспечения следует убедиться, что принтер подключен к вашему компьютеру USB-кабелем и питание принтера включено.

- 1** Включите ваш компьютер и запустите Windows 98/Me. Автоматически найдется порт USB. Появится диалоговое окно [Установка оборудования]. Щелкните на кнопке [Далее].

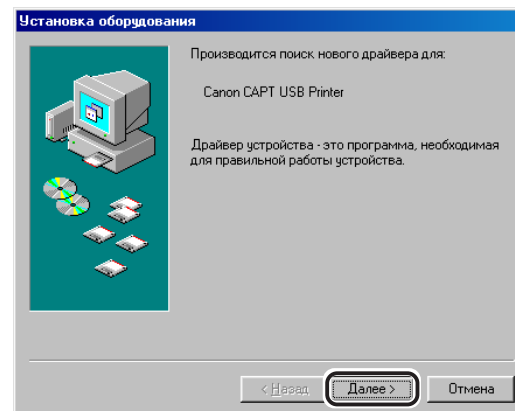


- 2** Выберите [Произвести поиск наиболее свежего драйвера для устройства. (Рекомендуется)] (для Windows Me выберите [Указать местоположение драйвера (Дополнительно)] в диалоговом окне [Установка оборудования] и щелкните на кнопке [Далее].

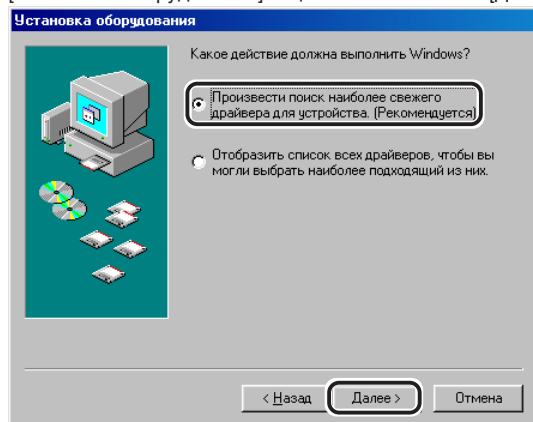


- 3** Установите CD-ROM с пользовательским программным обеспечением в дисковод CD-ROM и проверьте только [Указанный ниже источник]. Затем щелкнув на [Обзор], выберите драйвер языка, который вы хотите установить.

Например, если ваш дисковод CD-ROM распределен на [D], найдите [D:\Russian\Win98] ([D:\Russian\WinMe] для Windows Me), и щелкните на кнопке [OK].


Проверьте, что просматриваемая папка выбрана под [Указанный ниже источник] и щелкните на кнопке [Далее].

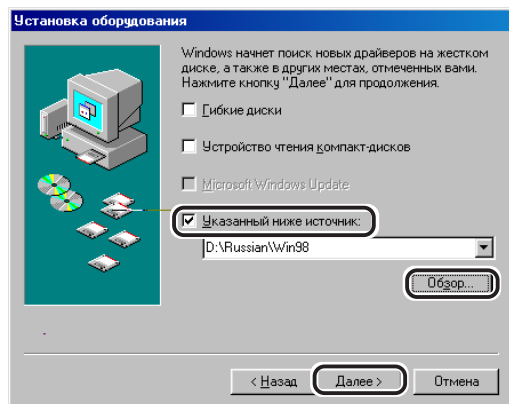

- 4** Щелкните на кнопке [Далее]. Начнется установка драйвера USB. Щелкните на кнопке [Готово], когда завершена установка драйвера USB.

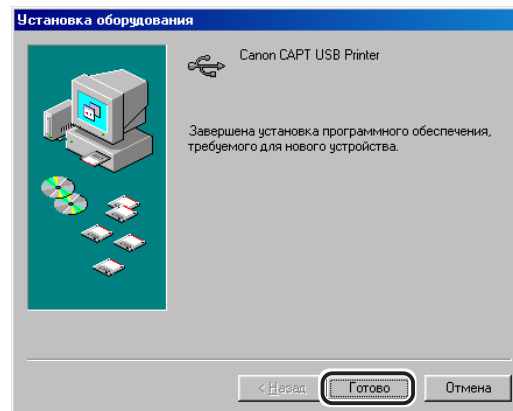


- 5** Мастер Установка оборудования (Canon LASER SHOT LBP-1120) появится после завершения установки драйвера USB. Щелкните на кнопке [Далее].

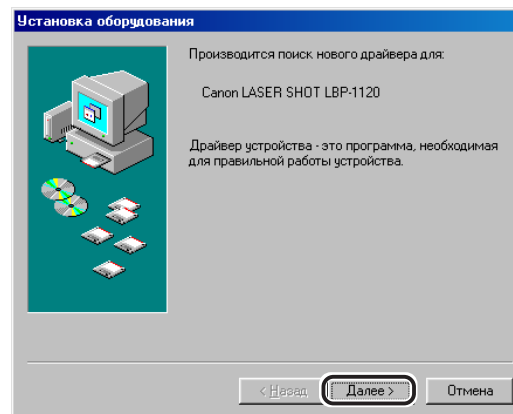


- 6** Повторите операции п.п.2 и 3.


7 Щелкните на кнопке [Далее]. Начнется установка драйвера принтера.

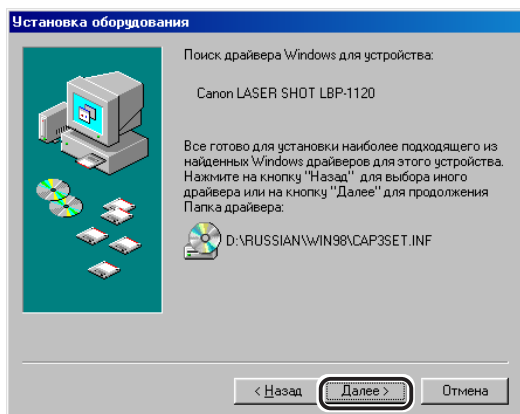

8 Щелкните на кнопке [Готово].
Если вы хотите изменить название принтера, введите желаемое название перед щелчком на кнопке [Готово].

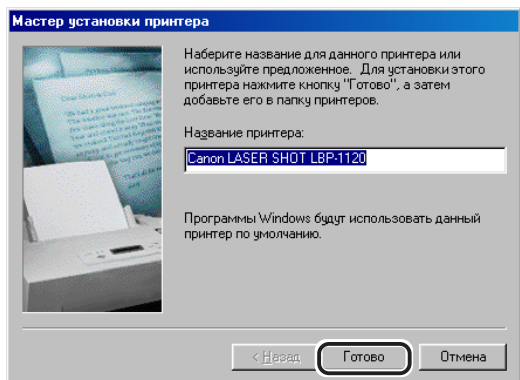

9 По завершении установки появится нижеуказанное диалоговое окно. Щелкните на кнопке [ОК] для закрытия диалогового окна. Щелкните на кнопке [Готово] в диалоговом окне [Установка оборудования].

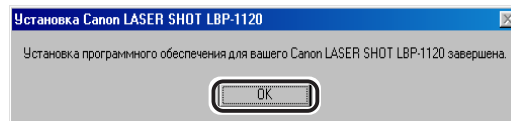

- После завершения установки смотрите стр. 13.
- В случае невозможности установки программного обеспечения смотрите стр. 14.

Для Windows 2000

ВАЖНО

Перед установкой программного обеспечения следует убедиться, что принтер подключен к вашему компьютеру USB-кабелем и питание принтера включено.


1 Включите ваш компьютер и затем запустите Windows 2000. Plug & Play выполнится, драйвер USB [Поддержка USB принтера] автоматически найдется и установится.

2 Войдите как администратор.


ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки CAPT необходимо право полного доступа.

- 3** Появится диалоговое окно [Мастер нового оборудования], а затем диалоговое окно [Найден новый мастер оборудования]. Щелкните на кнопке [Далее].

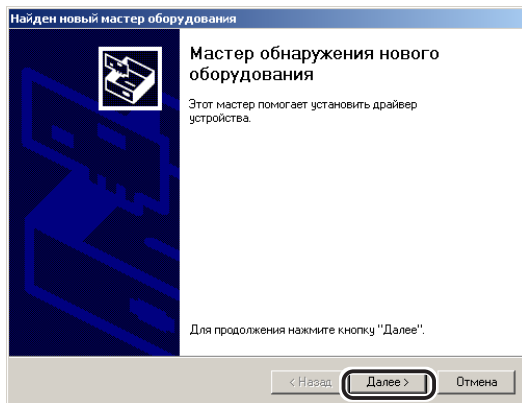


- 4** Выберите [Провести поиск подходящего драйвера для устройства (рекомендуется)] в диалоговом окне [Найден новый мастер оборудования] и щелкните на кнопке [Далее].

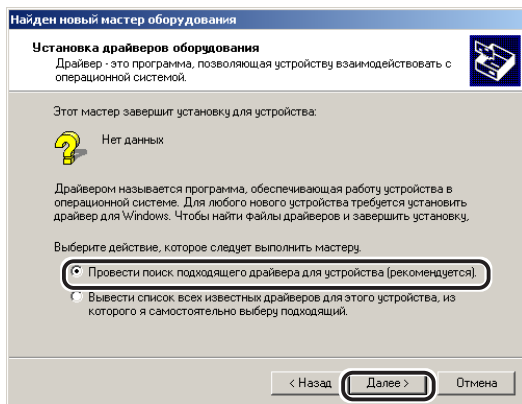


ПРИМЕЧАНИЕ

[Нет данных] может появляться в качестве названия устройства.


- 5** Установите флажок только на [размещение бчдет указано] и щелкните на кнопке [Далее].

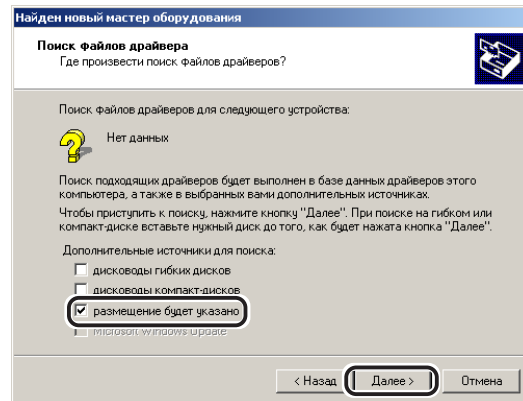


- 6** Установите CD-ROM с пользовательским программным обеспечением в дисковод CD-ROM, и затем щелкнув на [Обзор], выберите драйвер языка, который вы хотите установить. Например, если ваш дисковод CD-ROM распределен на [D], найдите [D:\RussianWin2000] и щелкните на кнопке [OK].

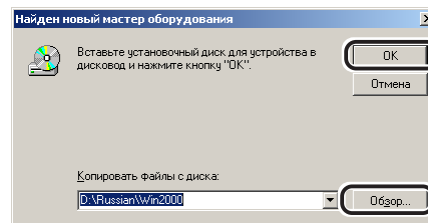

- 7** Щелкните на кнопке [Далее] на [Результаты поиска файлов драйвера]. Щелкните на кнопке [Да], если появится диалоговое окно [Цифровая подпись не найден].

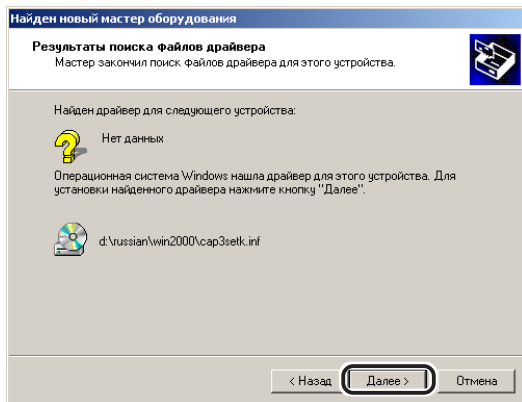

- 8** По завершении установки появится нижеуказанное диалоговое окно. Закройте его, щелкнув на кнопке [OK]. Щелкните на кнопке [Готово] в диалоговом окне [Найден новый мастер оборудования].

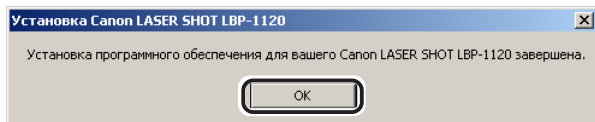

- По завершении установке см. стр. 13.
- В случае невозможности установки программного обеспечения см. стр. 14.

Для Windows XP

ВАЖНО

Перед установкой программного обеспечения следует убедиться, что принтер подключен к вашему компьютеру USB-кабелем и питание принтера включено.

- 1** Включите ваш компьютер и запустите Windows XP. Plug & Play выполнится, и драйвер класса USB, [Поддержка USB принтера] найдется и установится автоматически.


- 2** Войдите как администратор.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки CAPT необходимо право полного доступа.

- 3** Появится диалоговое окно [Обнаружено новое оборудование], и затем появится диалоговое окно [Мастер нового оборудования]. Установите флажок на [Установка из указанного места], установите CD-ROM с запомненным на нем программным обеспечением в дисковод CD-ROM и затем щелкните на кнопке [Далее].

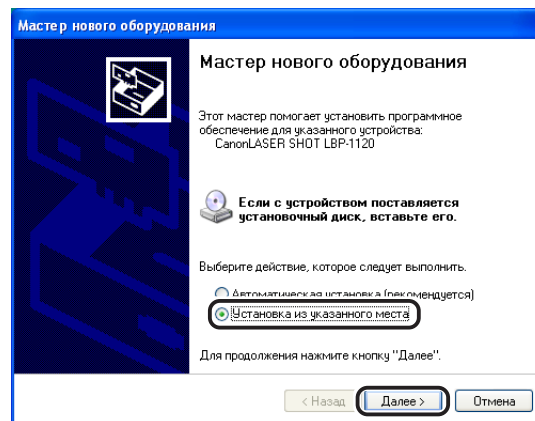


ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве названия устройства может появиться [Нет данных].


4 Снимите флажок с [Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках)] и установите флажок на [Включить следующее место поиска]. Щелкнув на [Обзор], выберите драйвер языка, который вы хотите установить.

Например, если ваш дисковод CD-ROM распределен на [D], найдите [D:\Russian\WinXP] и затем щелкните на кнопке [Далее].

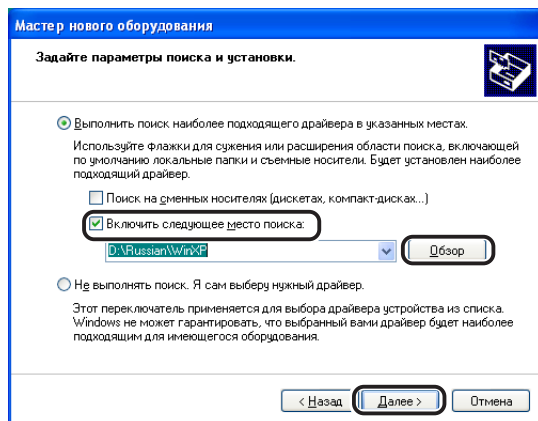

Щелкните на кнопке [Все равно продолжить], если появится диалоговое окно [Установка оборудован].

5 По завершении установки появится нижеуказанное диалоговое окно. Щелкнув на кнопке [OK], закройте диалоговое окно. Щелкните на кнопке [Готово] в диалоговом окне [Мастер нового оборудования].

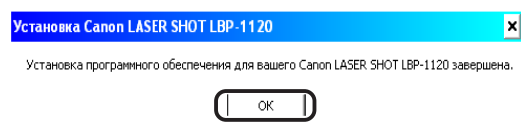

ВАЖНО

Windows XP Service Pack 2 и другие операционные системы оснащены средством блокировки несанкционированного доступа посредством сети для защиты Вашего компьютера (Брандмауэр Windows). Поэтому, Вам необходимо настроить Брандмауэр Windows так, чтобы открыть доступ при использовании принтера в операционной системе с Брандмауэром Windows. (Данная процедура настройки необходима только при использовании принтера в сетевом окружении.)


Подробную информацию см. в файле "note_ex.pdf", расположенном в папке [Russian] на входящем в комплект компакт-диске "User Software for LBP-1120".

- По завершении установки смотрите следующий раздел.
- В случае невозможности установки программного обеспечения смотрите стр. 14.

Группа файлов LASER SHOT LBP-1120

При установке CAPT в папке [Принтеры] создается значок [Canon LASER SHOT LBP-1120], и на рабочем столе создается папка группы файлов [Canon LASER SHOT LBP-1120]. Двойным щелчком на папке [Canon LASER SHOT LBP-1120] показываются значки группы [Canon LASER SHOT LBP-1120].

Подробную информацию см. в *Руководстве пользователя*.

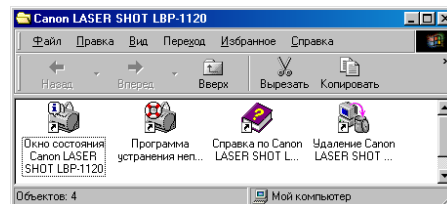

● Удаление Canon LASER SHOT LBP-1120

Это приложение удаляет CAPT. Когда CAPT не работает правильно, он может помочь в удалении и повторной установке. Приложение запускается двойным щелчком на значке.



● Окно состояния Canon LASER SHOT LBP-1120

Состояние печати и состояние принтера показываются мультипликационным и звуковым методами. Кроме того, предусмотрены функции, позволяющие вам приостанавливать и отменять печать.

Для открытия окна состояния щелкните на значке принтера на панели задач Windows и затем выберите [Canon LASER SHOT LBP-1120] из всплывающего меню, показывающегося в данное время.



● Программа устранения неполадок Canon LASER SHOT LBP-1120

Это приложение проводит проверку на ошибки конфигурации системы и, при возможности, осуществляет автоматическую коррекцию. Приложение запускается двойным щелчком на значке.



● Справка по Canon LASER SHOT LBP-1120

Это приложение предоставляет онлайн-овую справку CAPT. Двойным щелчком на значке открывается окно справки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Группа файлов [Canon LASER SHOT LBP-1120] также добавляется к подменю [Программы] в меню [Пуск].

Этим завершена установка вашего компьютера и принтера.


- Для позволения использовать функции принтера следует прочитать *Руководство пользователя* полностью.

Решение проблем об установке CAPT

На нижеуказанных рисунках экраны приведены на примере Windows 98.

1 Убедитесь, что принтер подключен к вашему компьютеру USB-кабелем и питание принтера включено.


2 Выберите [Пуск], [Настройки], а затем [Панели управления]. Откройте диалоговое окно [Система] в [Панели управления]. Для Windows XP выберите [Производительность и обслуживание] из [Панели управления] в меню [Пуск] и затем щелкните на [Система].

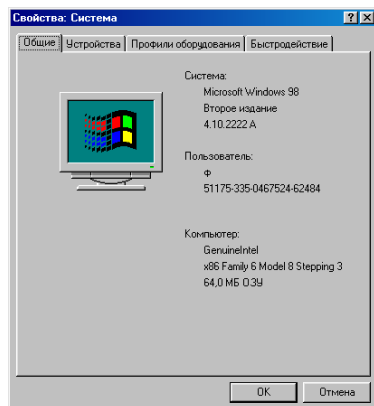

3

Выберите вкладку [Устройства] и дважды щелкните на [Контроллеры шины USB].


Для Windows XP выберите вкладку [Оборудование] и щелкните на [Другие устройства]. Затем дважды щелкните по [Контроллеры шины USB].

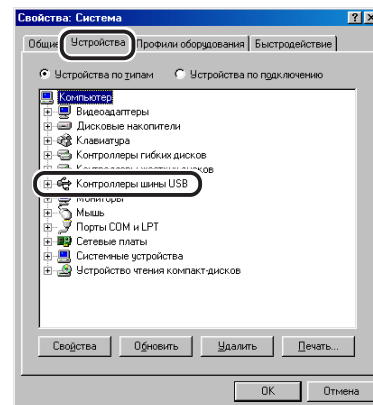

4

Удалите только нижеуказанные драйверы USB, показывающиеся под [Контроллеры шины USB].

Для Windows 98 выберите [Canon LASER SHOT LBP-1120]. Для Windows Me выберите [Canon CAPT USB Printer] и щелкните на [Удалить]. Для Windows 2000/XP выберите [Поддержка USB принтера] или [Canon CAPT USB Printer] и удалите его из меню [Действие].

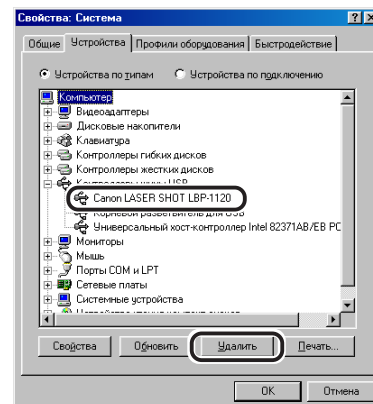


ВАЖНО

Когда драйвер USB показывается под [Other Devices], это значит, что программное обеспечение не установлено правильно. Удалите только следующее:

- Для Windows 98 выберите [Canon LASER SHOT LBP-1120]. Для Windows Me выберите [Canon CAPT USB Printer] и щелкните на [Удалить]. Для Windows 2000/XP выберите [Нет данных] и удалите из меню [Действие].
- Никогда не следует исключать другие устройства или драйверы устройств, иначе Windows может не работать правильно.

5

Появится диалоговое окно [Подтверждение на удаление устройства]. Щелкните на кнопке [OK].

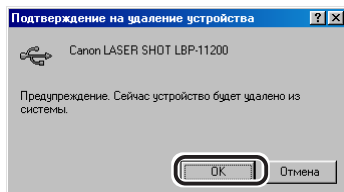

6

Щелкнув на кнопке [Заккрыть], закройте [Панели управления].

7

Отсоедините USB-кабель и запустите Windows повторно. После повторного запуска Windows см. раздел "Установка CAPT (Plug & Play)" на стр. 8 и установите приложения повторно.

ВАЖНО

Когда программное обеспечение не установлено правильно и требуется повторная установка, следует сначала удалить его, а затем осуществить повторную установку.

Приложение


Использование Canon LASER SHOT LBP-1120 CD-ROM

Содержимое CD-ROM

Canon LBP-1120 CD-ROM содержит в себе приложения печати (CAPT).

Использование меню CD-ROM

Установите компакт-диск в дисковод CD-ROM. Меню CD-ROM появится автоматически.

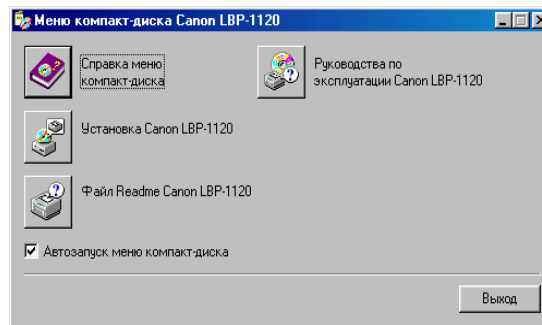

Для доступа к CD-ROM Menu Help щелкните на значке [Справка меню компакт-диска].

Для установки CAPT щелкните на [Установка Canon LBP-1120]. Осуществится настройка для установки и затем начнется установка CAPT.

Для доступа к Readme File щелкните на значке [Файл Readme LBP-1120]. Windows будет показывать файл Readme.

Для доступа к Руководству LBP-1120 Online Manuals, щелкните на кнопке [Руководства по эксплуатации LBP-1120]. Для чтения руководства должно быть установлено Adobe Acrobat Reader.

Для просмотра руководства в формате PDF необходимо программное обеспечение Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Если программное обеспечение Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader не установлено, загрузите его с веб-сайта компании Adobe Systems Incorporated.

Для закрытия меню CD-ROM щелкните на [Выход].



ПРИМЕЧАНИЕ

В случае, если установлен флажок на [Автозапуск меню компакт-диска], то меню CD-ROM появится автоматически при вставке CD-ROM с пользовательским программным обеспечением в ваш дисковод CD-ROM.